



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА г. МОСКВЫ

ОСТАНКИНСКАЯ  
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА  
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

ул. 1-я Останкинская, д. 35,  
Москва, 129515

dd. 01.2015 № 21-2-2015

Директору ГБОУ г. Москвы  
кадетская школа – интернат № 6  
«Московский Георгиевский кадет-  
ский корпус»

Закировой Т.М.

г. Москва, Малая Ботаническая,  
д.24Б

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

### **об устранении нарушений федерального законодательства**

Останкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы, с привлечением ТО ТУ Роспотребнадзора по СВАО г. Москвы, совместно с 3 РОНД Управления по СВАО ГУ МЧС РФ по г. Москве проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и санитарно– эпидемиологического законодательства в ГБОУ города Москвы кадетская школа – интернат № 6 «Московский Георгиевский кадетский корпус».

Согласно ст. 11 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения вышеуказанного законодательства:

- в спальнях используются стационарные двухъярусные кровати СП 2.4.990-00 п.2.4.6;
- в спальнях не соблюдается расстояние между длинными сторонами кроватей ( часть кроватей установлены вплотную, при требовании мин.0,6м между кроватями) СП 2.4.990-00 п.2.4.9;
- в санузлах и в спальнях отсутствуют индивидуальные полотенца для лица и рук детей СП 2.4.990-00 п.2.13.5;
- в спальнях отсутствуют на матрасники СП 2.4.990-00 п.2.13.5;
- на лестничной клетке 3-го этажа нарушена целостность ограждения- нарушение требований по профилактике травматизма детей СанПиН 2.4.2. 2821-10 п.11.4;
- отсутствуют защитные ограждения на отопительных приборах в кабинете физики СанПиН 2.4.2. 2821-10 п.6.1;

- несвоевременная замена перегоревших люминесцентных ламп (каб.№38- 6 ламп перегоревших, каб.информатики- 4 лампы перегоревших, актовый зал - 33 лампы; обеденный зал -12 ламп перегоревших; коридор на 1-м этаже-12 ламп перегоревших) п. 7.29 СанПиН 2.4.2. 2821-10 ;
- не соблюдается маркировка уборочного инвентаря (в сан. узле при спортивном зале обнаружено ведро с маркировкой «мясной цех» , 2 ведра и швабра без маркировки), п. 12.11 СанПиН 2.4.2. 2821-10;
- нарушение дез. режима: используется дезинфицирующее средство «Доместос» с истекшим сроком годности п. 12.3 СанПиН 2.4.2. 2821-10;
- крыльцо школы интерната выложено плиткой допускающей скольжение, нарушение требований по профилактике травматизма детей СанПиН 2.4.2. 2821-10 п.11.4;
- отсутствует левостороннее естественное освещение на рабочее место в кабинете обслуживающего труда (швейной мастерской)- направление светового потока спереди и сзади СП 2.4.990-00 п.2.5.2;
- в учебных классах в дневное время часть окон закрыты жалюзи без необходимости, что снижает уровень естественного освещения СанПиН 2.4.2. 2821-10 п.7.1.8;
- в столярно-слесарной мастерской установлены 6 нефункционирующих станков , электрофуганок для обработки древесины, обнаружен сварочный аппарат- нарушение СанПиН 2.4.2. 2821-10 п.5.10, нарушение требований по профилактике травматизма детей СанПиН 2.4.2. 2821-10 п.11.4;
- на момент проверки отсутствовали одноразовые стаканчики у кулера при спортивном зале СанПиН 2.4.5.2409-08 п.10.5;
- отсутствуют воздушные разрывы в месте присоединения моечных ванн к канализационной сети в посудомоечном и котломоечном отделении пищеблока п.3.8 СП 2.3.6.1079-01;
- на момент проверки отсутствовали краны у моечных ванн в посудомоечном отделении СанПиН 2.4.5.2409-08 п.5.10, п.4.3.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», определяющей права и обязанности учреждений в области пожарной безопасности, - руководители учреждений обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Руководители учреждений осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения вышеуказанного законодательства:

- стены лестницы на путях эвакуации отделаны горючими материалами. ст. 4, 6 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ РФ от 22.07.08 № 123-ФЗ; п. 6.25\* СНиП 21-01-97\*;
- в тамбуре эвакуационного выхода допущено использование поврежденной розетки (ППР в РФ п. 42 б.);
- эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (под маршем лестничной клетки) (ППР в РФ п. 42 в.);
- под лестничным маршем допущено размещение подсобного помещения, в котором осуществляется хранение горючих материалов (ППР в РФ, п. 23 к);
- при эксплуатации эвакуационных путей, допущена замена армированного стекла на обычное в остеклении дверей и фрамуг (ППР в РФ, п. 36 е);
- не обеспечена возможность свободного открывания дверей эвакуационного выхода изнутри без ключа (со стороны актового зала) (ППР в РФ п. 35);
- допущена фиксация samozакрывающихся дверей лестничной клетки в открытом положении (ППР в РФ п. 36 г);
- допущено загромождение эвакуационных путей, эвакуационных люков различным оборудованием (ППР в РФ п. 36 б);
- не обеспечено открывание дверей эвакуационного выхода на первом этаже по направлению выхода из здания (п.6.17 СНиП 21-01-97\*; ст.4, ст.6 Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 3-типа не обеспечена источником бесперебойного электропитания (п.11, ст.84 Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- на объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (ППР в РФ п. 61);
- не определены категории по взрывопожарной и пожарной безопасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (металлические боксы и помещения кладовок на первом этаже) (п. 20 ППР N 390);
- допускаются к работе на объекте лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности (п.3 ППР N 390)

Выявленные нарушения в деятельности ГБОУ города Москвы кадетская школа – интернат № 6 «Московский Георгиевский кадетский корпус». свидетельствуют о несоблюдении должностными лицами и ответственными работниками образовательного учреждения требований федерального законодательства, что влечет за собой угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц и является недопустимым.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

**П Р Е Д Л А Г А Ю :**

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление **с участием представителя прокуратуры** и принять меры к устранению и недопущению впредь подобных нарушений законодательства.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в допущенных нарушениях, к дисциплинарной ответственности.
3. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в наш адрес, в установленный законом **месячный срок (предварительно по электронной почте: ostprok@yandex.ru)**, с приложением **копий приказов о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.**

Заместитель прокурора

советник юстиции

Исп: Мурзак Д.А.  
(тел/факс) 8-495-687-89-59



К.А.Тумов